



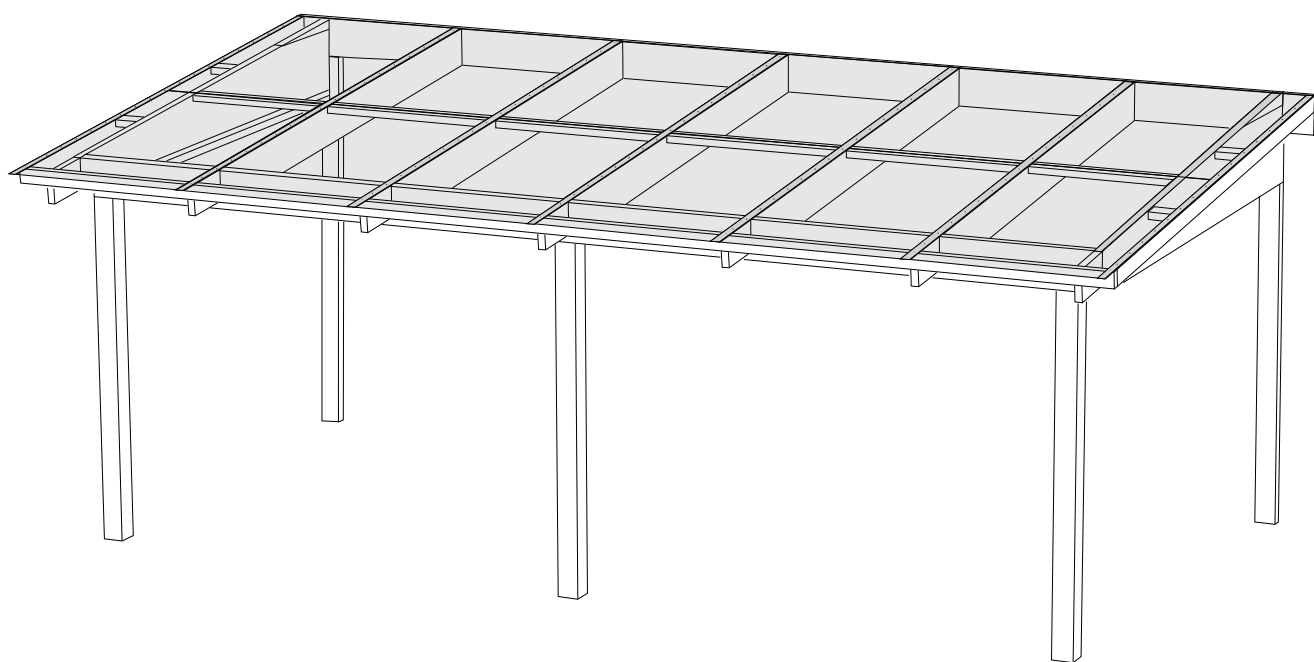


Glastak
delad skiva
med aluminiumprofiler


Glastak med delad skiva och aluminiumprofiler

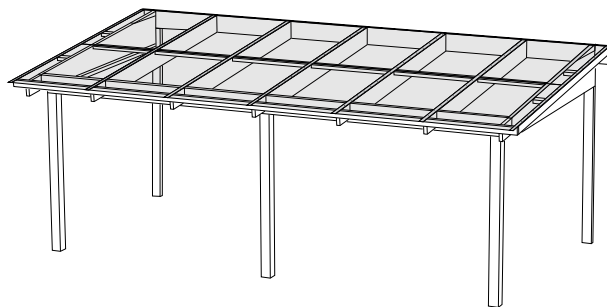

Stomme

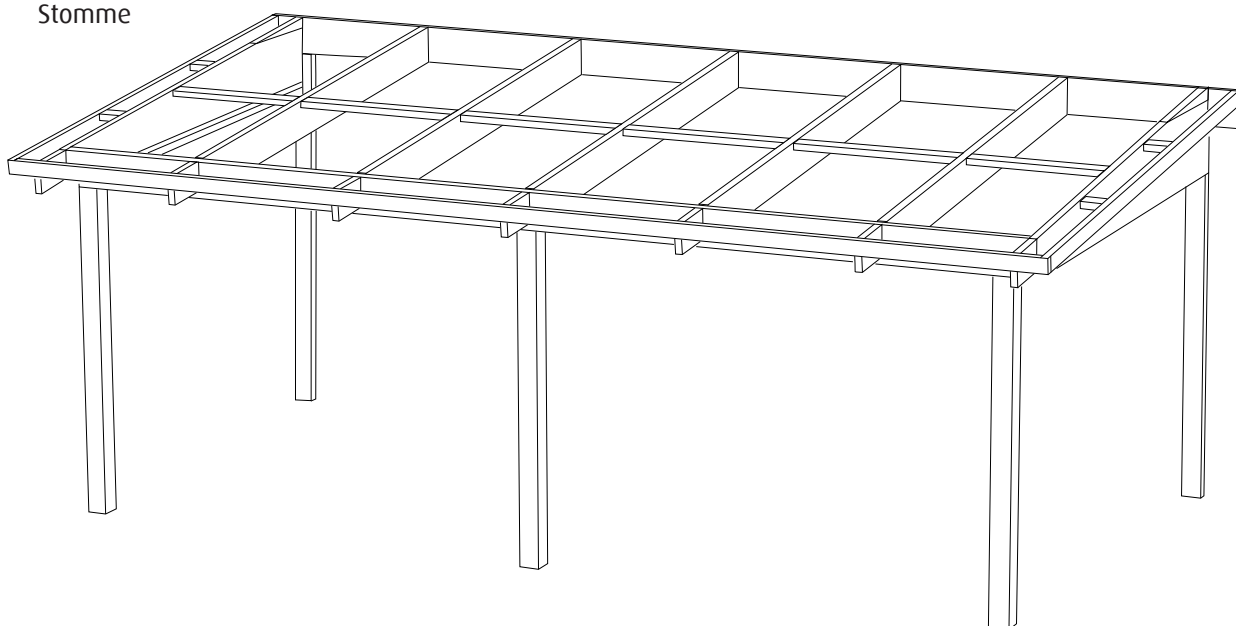

Glastak

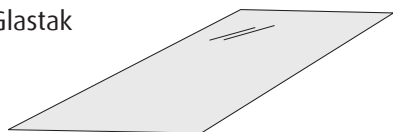


Glastak med aluminiumprofiler för limträstomme.
Glasbredd 780 mm anpassat för c/c mått 800 mm.


Tvärreglar ska monteras enligt teckning i centrum av där glasen möts.

Läs igenom instruktionen innan ni börjar

 
Read through the instructions before you begin!




4,8x60 mm

 


4,8x19 mm

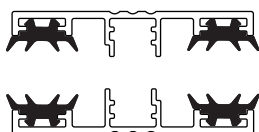


Skarvlister med
tätprofil/gummilist

 


Gavelpro-
filer

 

Ändlock

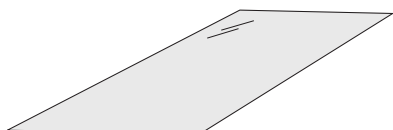

Glastak
bredd 780 mm






 


Alubutylband
Tätning bakkant tak




Kronlist
Självhäftande gummilist till
tvärregel

  Verktyg som kan behövas / Tools that may be needed

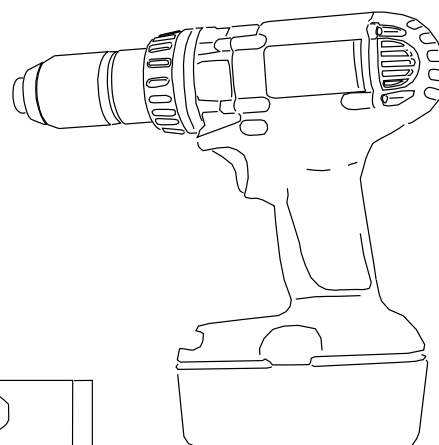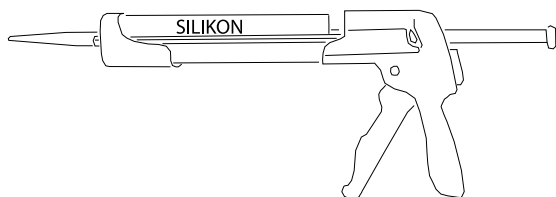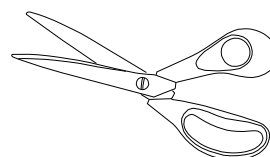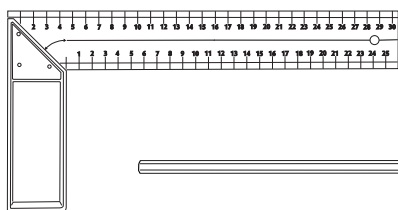


Info innan montering.

Måtten mellan takbalkarna = C/C måttet 800 mm (centrum/centrum på takbalk) är viktigt att det är korrekt både i bakkant och framkant på stommen för att kunna montera glastaket.

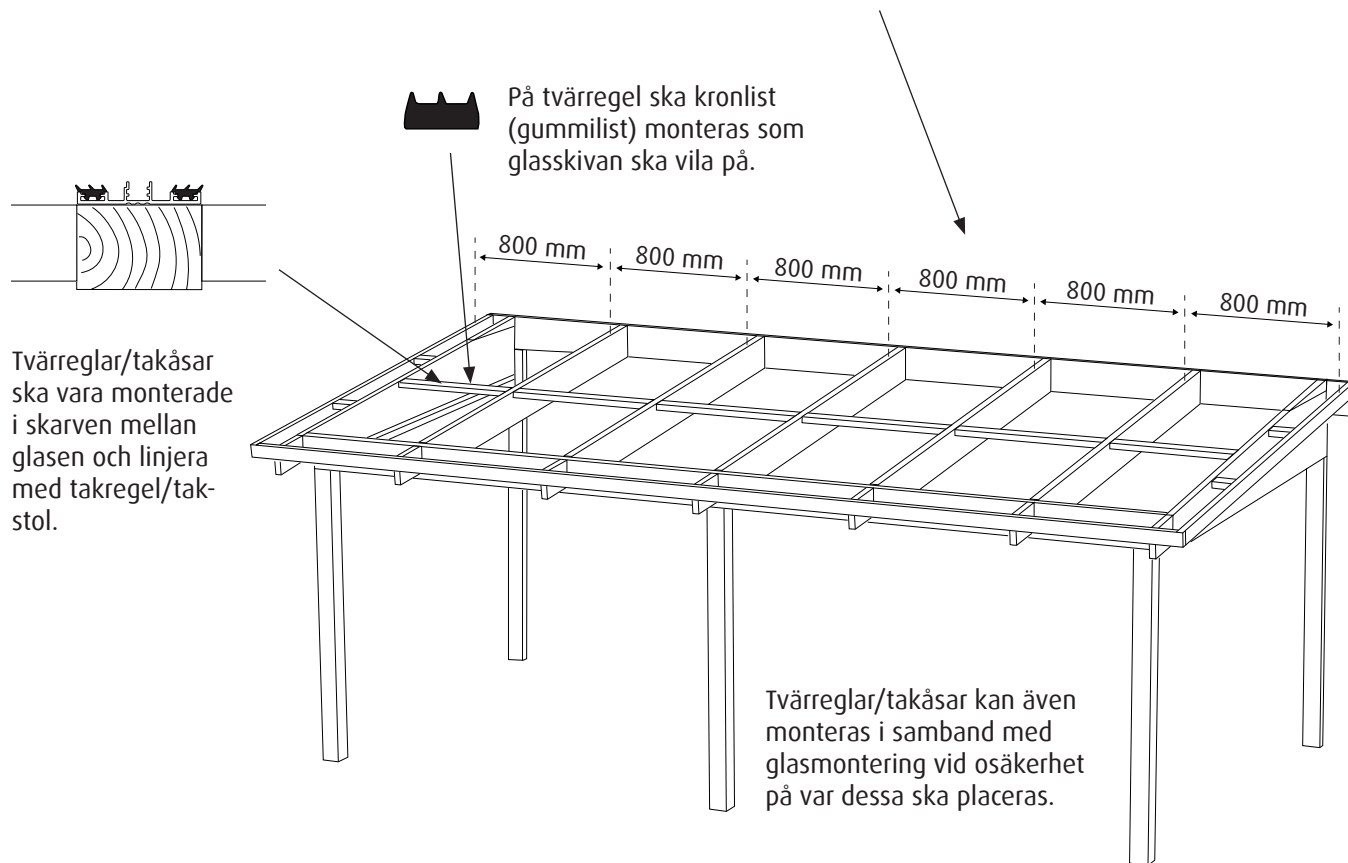


Info innan montering.



Viktigt vid placeringen av tvärbalkarna/takåsarna. Är inte dessa mått korrekt kan ej taket monteras som det avses. Glasskivorna ska mötas på tvärbalkarna/takåsarna, det ska lämnas 10 mm mellan glasen, se teckning.

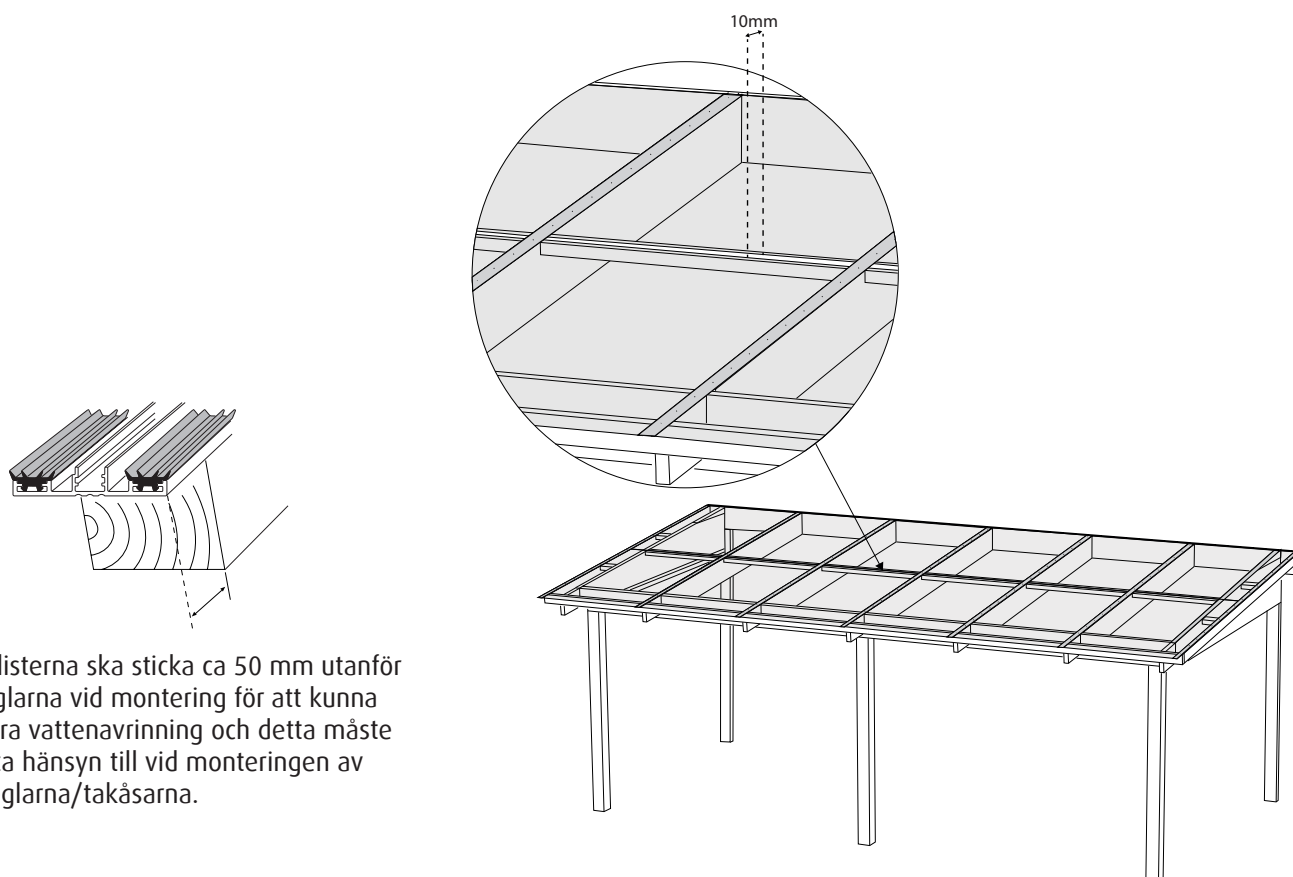

- 1** Märk upp både övre och undre skarvprofilerna på insidan med: A, märk upp nästa par med: B, osv för att ej blanda ihop dessa, så det passar ihop när de är borrade. Tejpa ihop profilerna parvis och borra enligt teckning med 5 mm borrhåll. Börja ca 100 mm in från kanten och fortsätt med 300 mm avstånd hela profilens längd, avsluta med borrhåll ca 100 mm från bakkant. Borra samtliga profiler parvis, glöm inte märka upp profilerna parvis med: A-A, B-B, C-C, D-D, osv.

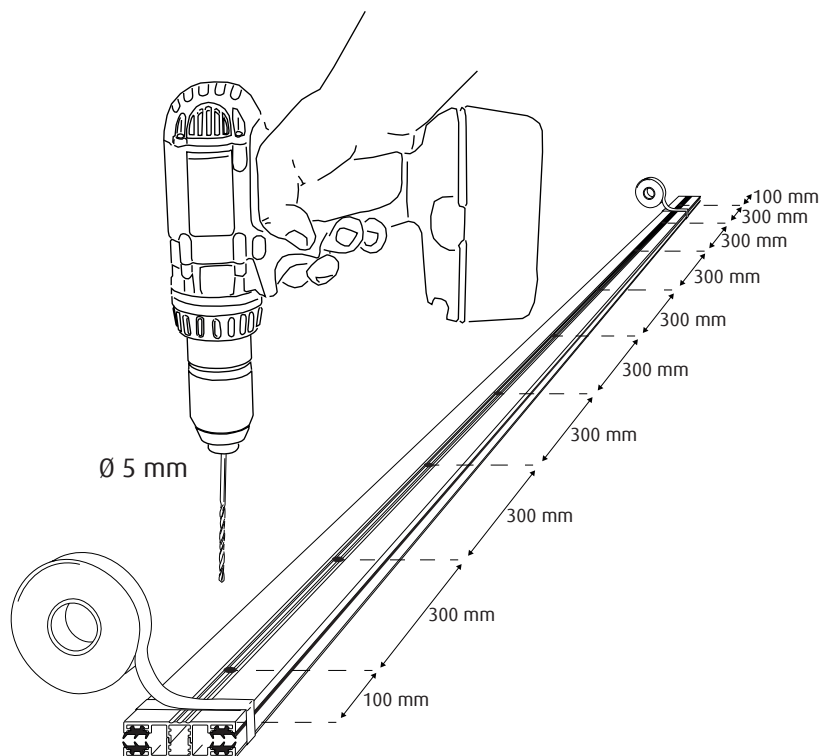


- 2** Skarvprofilens ovkant placeras 20 mm från husvägg i bakkant, plåtbeslag rekommenderas i bakkant av glastakets konstruktion mot husväggen. Bakkanten tätas med alubutylband enligt monterings-teckning.

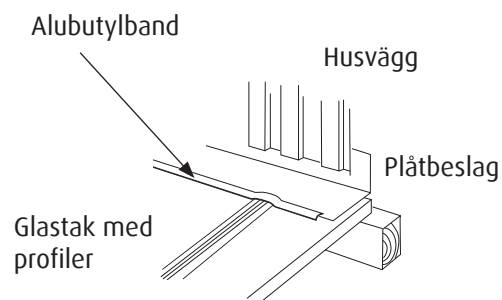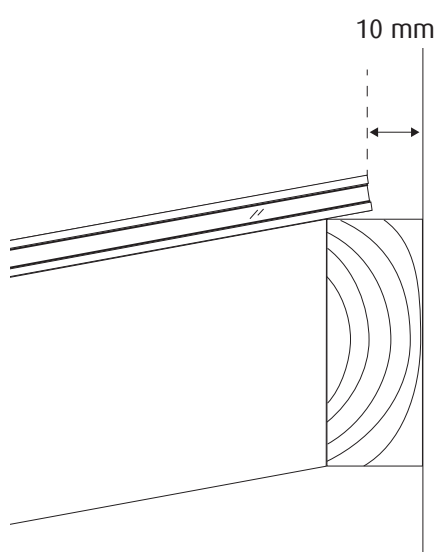


Vid anslutning mot vägg används plåtbeslag.
Täta skarven med alubutylband hela takbredden.

- 3** Börja montera undre skarvprofilerna på takreglarna. Börja förslagsvis med profilen du märkte A från vänster och fortsätt med profil B, C, D osv. Blanda ej ihop övre skarvprofil, dessa ska sen monteras parvis som de borrades och märktes upp enligt: A-A, B-B, C-C, osv.
Skarvprofilernas längd ska motsvara: Glaslängderna + 10 mm mellanrum mellan varje glaslängd.

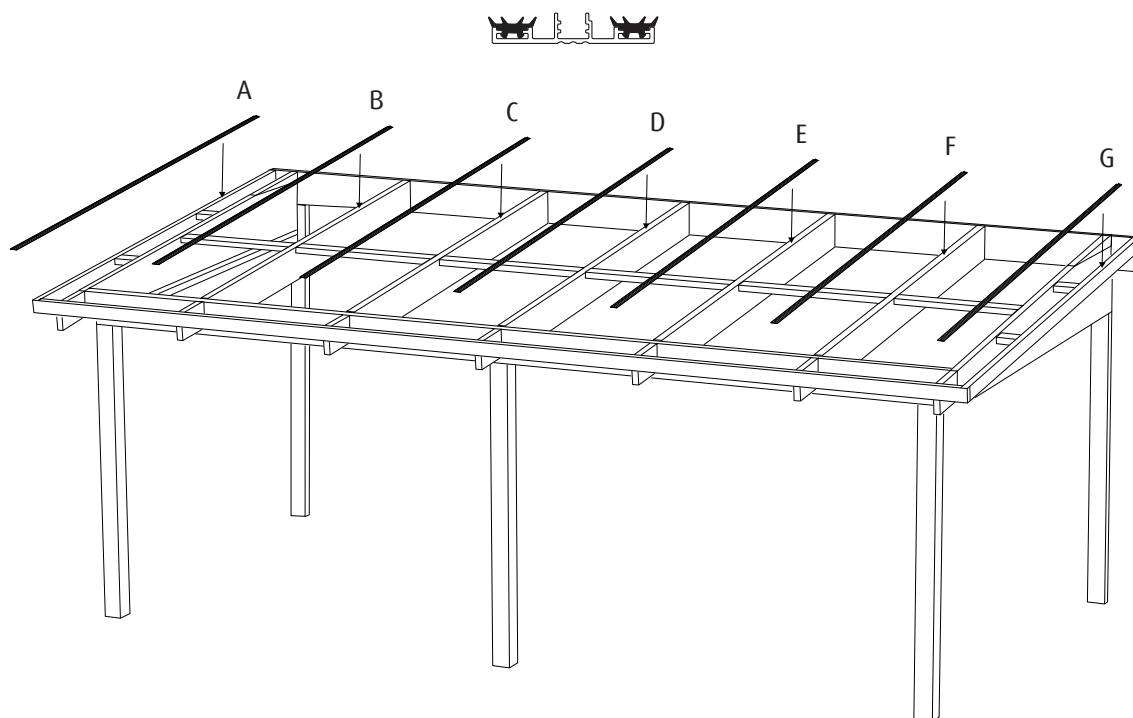


- 4** Borra ett hål endast undre profil i båda ytterkanter (ca 50 mm in från ändkant) Skruva i en skruv 4,8x19 i ovkant och en skruv i nederkant på skarvprofilen för att fixera profilen. Kontrollmät måttet mot glasets breddmått, är du osäker kapa t.ex. en passbit i glasets bredd och prova så att måttet stämmer hela vägen mellan reglarna, kontrollera även i bakkant och framkant av profilen.


En skruv uppe och en skruv nere på samtliga profiler.

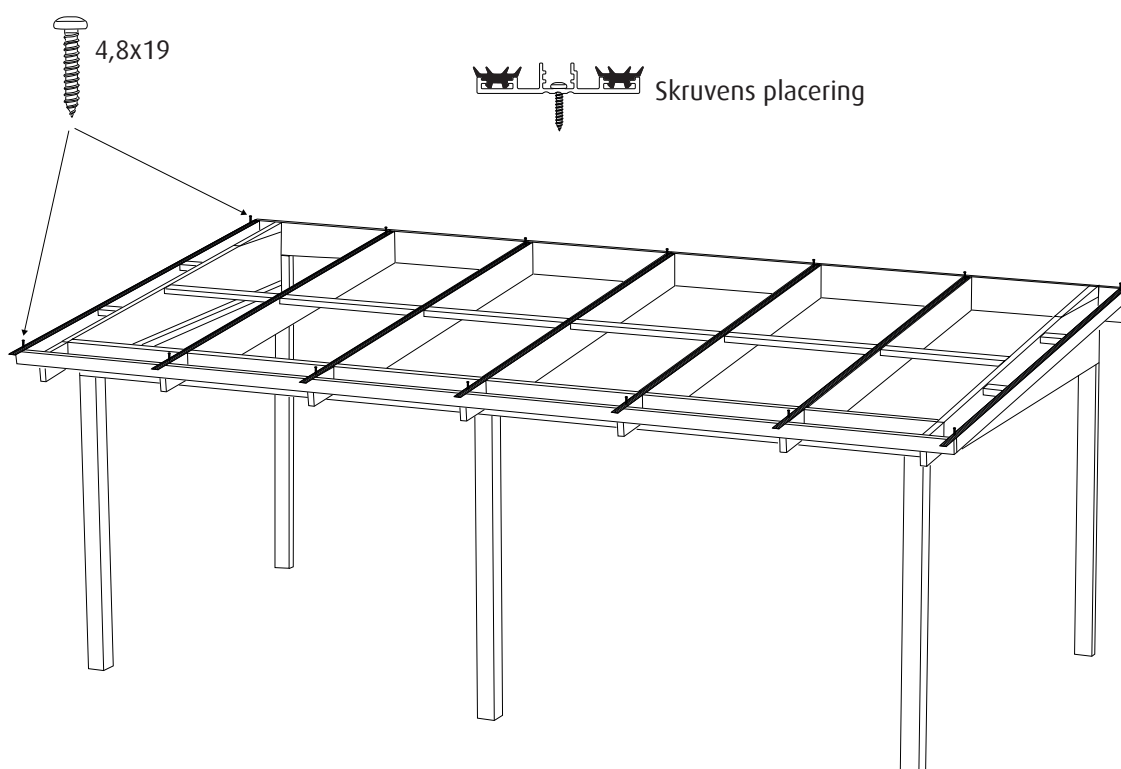



- 5** Kronlisten, den självhäftande gummilisten ska placeras på tvärreglarna/takåsarna mellan skarvprofilerna. Två stycken gummilister på varje tvärregel, glaset ska vila på dessa lister.

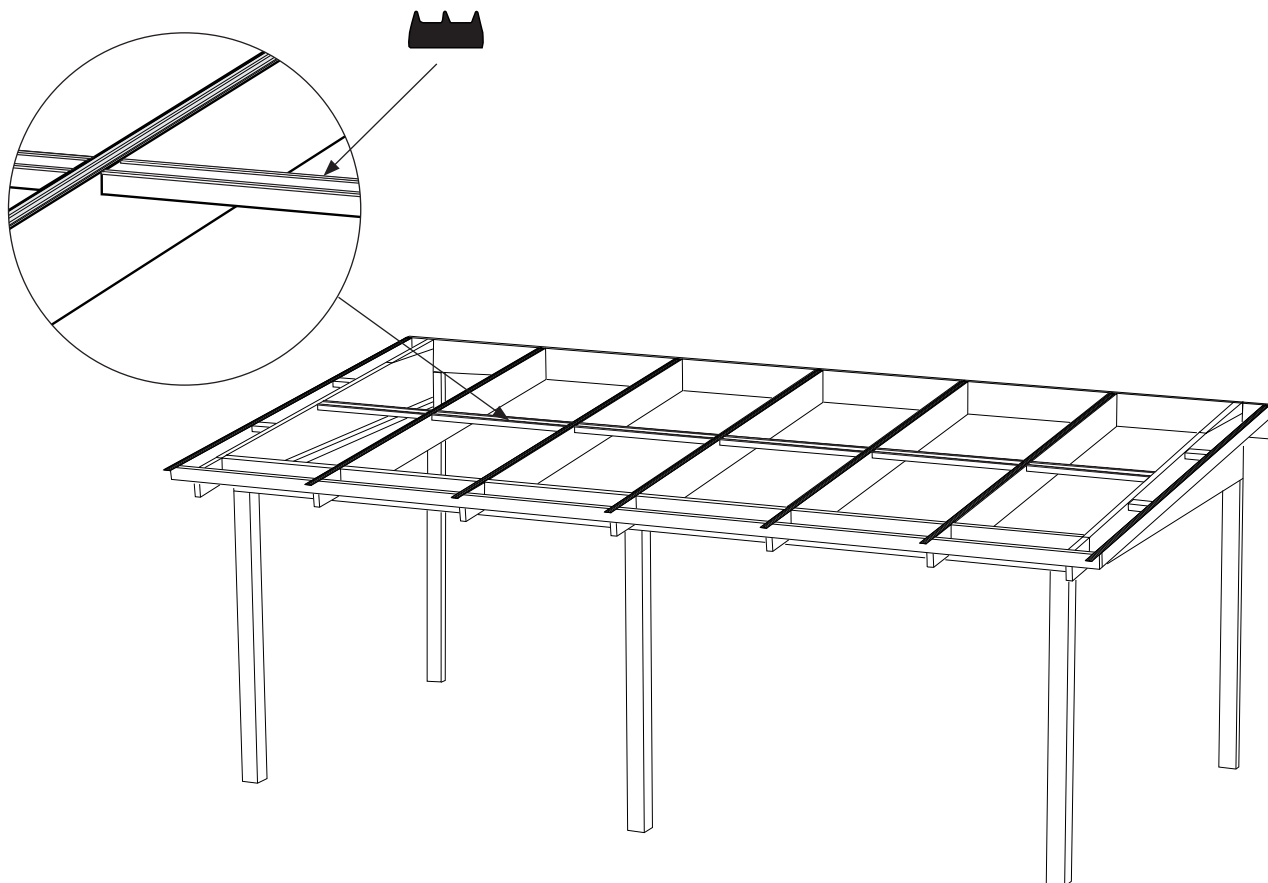

- 6** När skruvarna är iskruvade på samtliga skarvprofiler, kontrollmät så att glasets breddmått passar i profilerna hela vägen. Börja placera ut glas på första sektionen, det ska vara 10 mm mellan glasen i skarven.

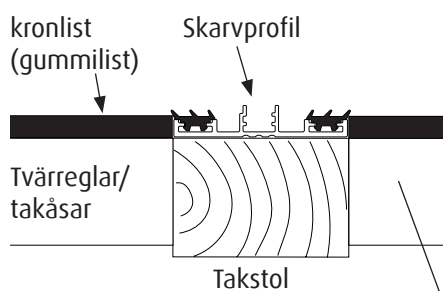


Tvärreglar/takåsar ska vara monterade i skarven mellan glasen och linjera med takregel/takstol. På tvärregel ska en kronlist (gummilist) vara monterad som glasskivorna ska vila på.

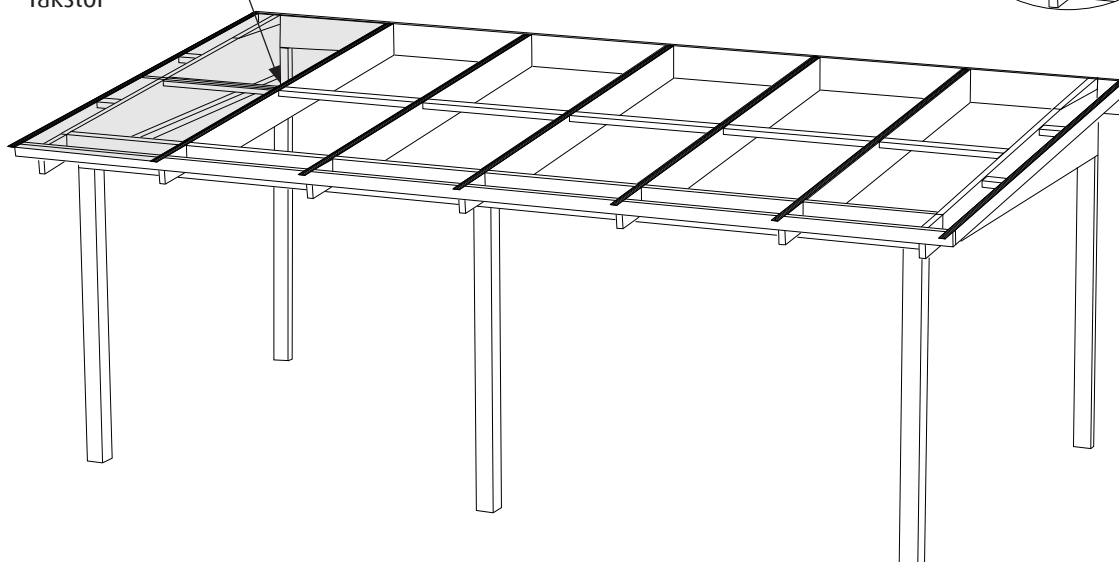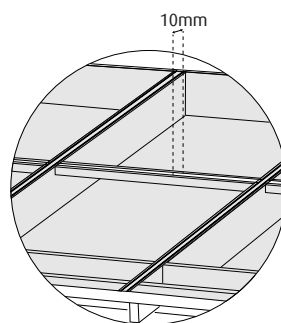


7





8

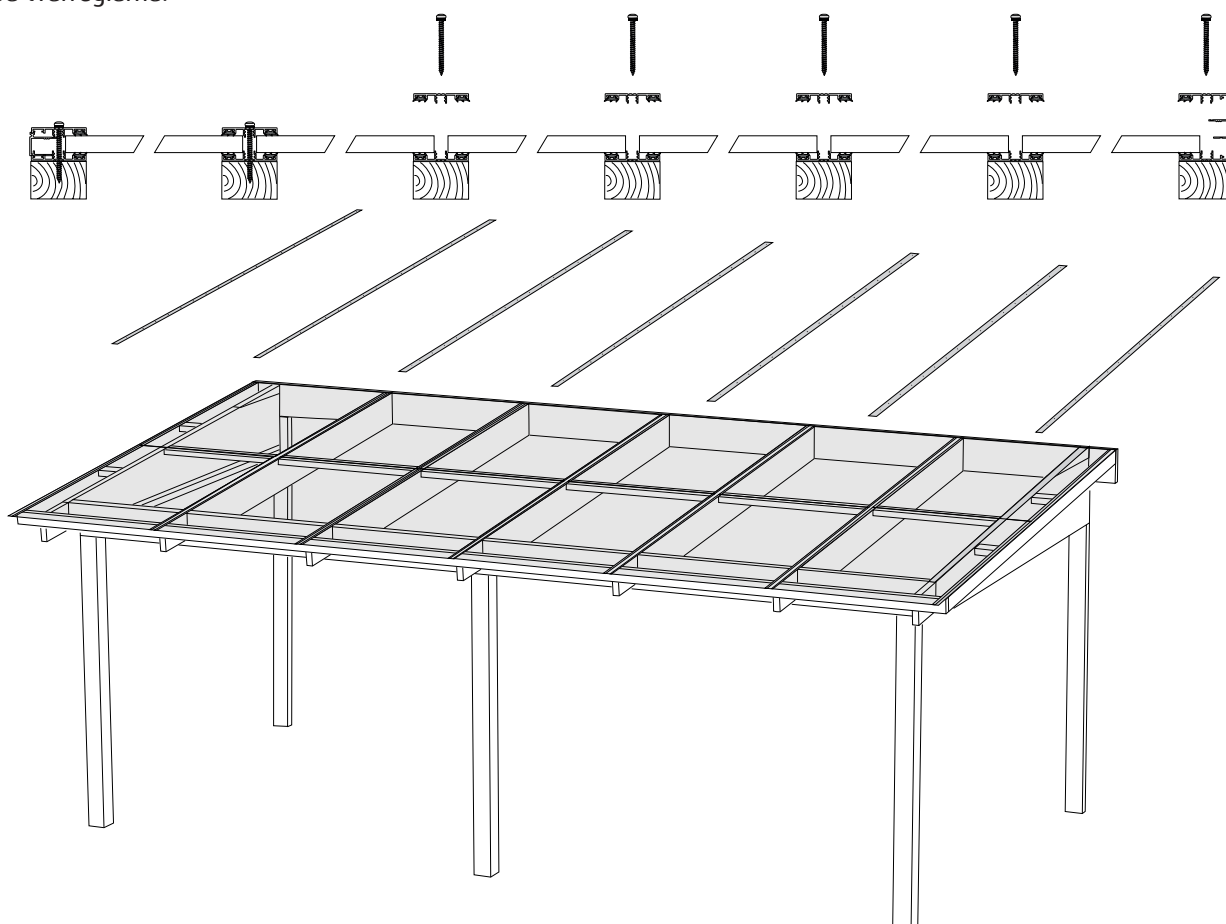


9 Översikt över profilerna och glasen monterade.

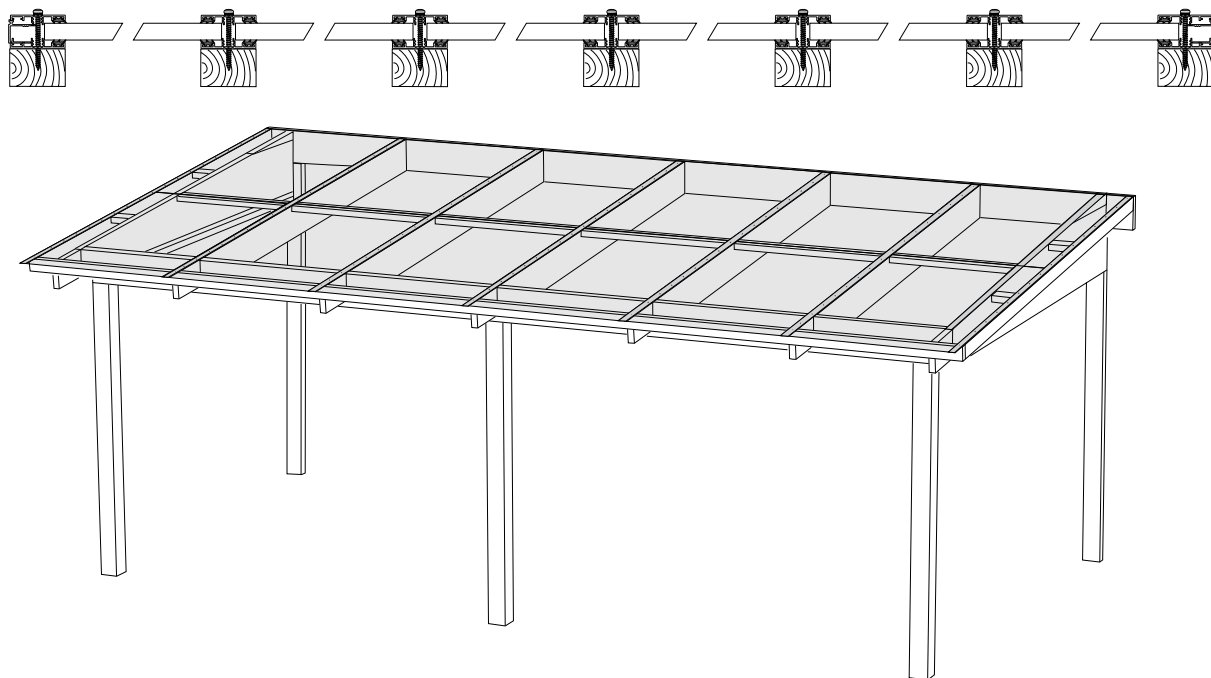

10 Silikoner skarven mellan glasen, skarven ska vara ca 10 mm och glasen ska vara centrerade över tvärreglarna.

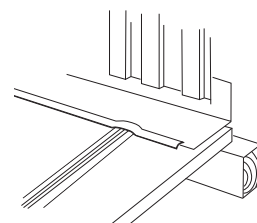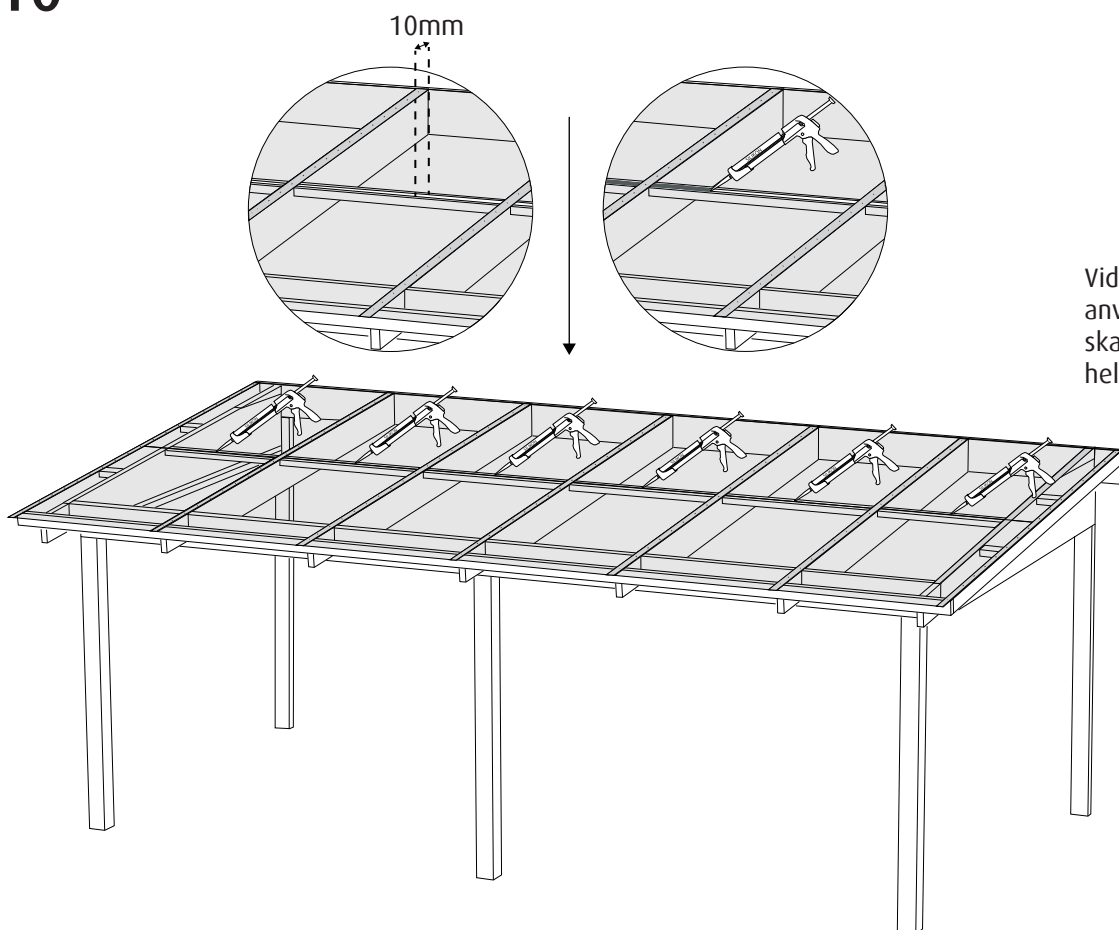

Vid anslutning mot vägg används plåtbeslag. Tätar skarven med alubutylband hela takbredden.

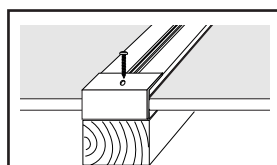

Avsluta med att förborra och montera ändlock på alla skarvprofiler.

